


**NÁVOD NA POUŽITIE**  
**POLYFÚZNA ZVÁRAČKA NA PLASTOVÉ RÚRKY**

## TECHNICKÉ ÚDAJE A ZOZNAM DIELOV:

Polyfúzna zváračka je určená na zahrievanie koncov termoplastických rúrok a tvaroviek za účelom ich pevného spojenia. Zváračka nachádza uplatnenie pri vykonávaní drobných inštalátorských činností v domácnosti ako je napr. zariaďovanie nových rozvodov vody, výmeny častí potrubia apod.

NÁZOV	
Napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz
Príkonnosť	900 W
Rozsah teploty *	0 až 300 °C
Doba nahrievania na nastavenú teplotu	do 10 minút *)
Trieda izolácie	I
Hmotnosť (bez kábla a príslušenstva)	nie viac ako 1,8 kg

\*) Maximálna teplota a doba ohrievania na nastavenú teplotu sa môže líšiť v závislosti od teploty okolia.

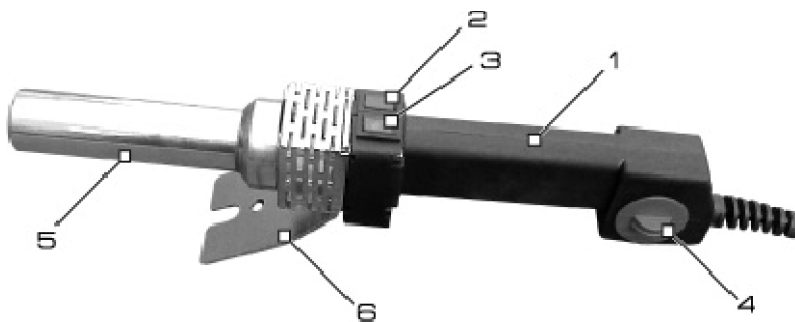

ČÍSLO	NÁZOV
1	Rukoväť
2-3	Kontrolky procesu vyhrievania a vyhriatia
4	Regulátor teploty
5	Vyhrievacie teleso
6	Stojan

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:



Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb. Ďalej môže používanie, ktoré je v rozpore s týmto návodom, zapríčiniť stratu záruky na výrobok. Výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch je myslené elektrické náradie napájané pohyblivým prívodom) zo siete, aj náradie napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu).

### 1) PRACOVNÉ PROSTREDIE

**a) Udržujte pracovné prostredie čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou nehôd.

**b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, kde sa vyskytujú horúce kvapaliny, plyny alebo prach.** V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.

**c) Pri používaní elektrického náradia zabráňte v prístupe deťom a ďalším osobám.** Ak budete rušení, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

### 2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

**a) Zástrčky pohyblivého prívodu elektrického náradia musia vyhovovať sieťovej zásuvke. Nikdy žiadnym spôsobom neupravujte vidlicu. Spolu s náradím, ktoré má ochranu uzemnením, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry.** Zástrčky, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

**b) Vyvarujte sa dotyku tela s predmetmi, ktoré sú uzemnené, ako je napr. potrubie, teleso ústredného vykurovania, šporáky a chladničky.** Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.

**c) Elektrické náradie nenechávajte na daždi, vlhku alebo v mokrom prostredí.** Ak sa do elektrického náradia dostane voda, zvýši sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

**d) Pohyblivý prívod nepoužívajte na žiadne ďalšie účely. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod. Chráňte prívod pred teplom, masťou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami.** Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

**e) Ak elektrické náradie používate vonku, používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie.** Používanie predlžovacieho prívodu na vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

**f) Ak používate elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD).** Používanie RCD zabraňuje nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

### 3) BEZPEČNOSŤ OSÔB

**a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorný, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústreďte sa a triezvo uvažujte. S elektrickým náradím nepracujte ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb.

**b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí.** Ochranné pomôcky ako je napr. respirátor, bezpečnostná obuv s úpravou proti šmyku, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.

**c) Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Skontrolujte, či je spínač pri zapájaní zástrčky do zásuvky vypnutý.** Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie zástrčky náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.

**d) Skôr ako náradie zapnete, odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče.** Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý necháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.

## **VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:**

---

- e) **Pracujte len tam, kde bezpečne dosiahnete. Udržiavajte vždy stabilný postoj a rovnováhu.** Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídateľných situáciách.
- f) **Vhodne sa oblečte. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dbajte na to, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli v dostatočnej vzdialenosti od pohybujúcich sa častí.** Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu zachytiť pohybujúce sa časti.
- g) **Ak sú k dispozícii prostriedky na pripojenie zariadenie na odsávanie a zachytávanie prachu, zaistite, aby také zariadenia boli pripojené a správne používané.** Používanie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo spôsobené vznikajúcim prachom.

### **4) POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIE A STAROSTLIVOSŤ O NÁRADIE**

- a) **Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené na vykonávanú prácu.** Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktorú bolo skonštruované.
- b) **Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nejde zapnúť a vypnúť spínačom.** Každé elektrické náradie, ktoré nejde ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c) **Náradie pred každým nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uskladnením odpojte vytiahnutím zástrčky zo sieťovej zásuvky.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
- d) **Nepoužívané elektrické náradie uskladňujte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli zoznamované s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali.** Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
- e) **Elektrické náradie udržiavajte v dobrom technickom stave. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, zameriavajte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré by mohli ohroziť funkčnosť elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jeho opravu.** Mnoho nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- f) **Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Správne udržiavané a nabrúsené rezacie nástroje sa zachytia alebo zablokujú o materiál s oveľa menšou pravdepodobnosťou a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.
- g) **Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď, používajte v súlade s týmito pokynmi, takým spôsobom, aký je predpísaný pre konkrétne elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce.** Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než tých pre ktoré bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

### **5) SERVIS**

- a) **Opravy vášho elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely.** Tak bude zaistená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia, ako bola pred jeho opravou.


## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POLYFÚZNU ZVÁRAČKU:**

---

- Pred pripojením zväračky k zdroju el. prúdu a pri jej používaní ju vždy umiestnite na stojan, inak hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru z dôvodu kontaktu horúceho vyhrievacieho telesa s okolitými predmetmi.
- Udržujte prívodný kábel v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov.
- So zväračkou pracujte na nehorľavom podklade a nepoužívajte ju v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Pri práci používajte ochranné okuliare, vhodný ochranný respirátor na ochranu pred nebezpečnými výparmi pri zahrievaní plastov a vhodné rukavice na ochranu pred popálením.
- Pri práci so zväračkou zaistite dostatočné vetranie, pretože pri zahrievaní plastov dochádza k tvorbe škodlivých výparov.
- Polyfúzna zväračka je v priebehu používania aj dlho potom veľmi horúca. Dbajte na to, aby nedošlo k pádu horúceho prístroja z dôvodu zakopnutia o prívodný kábel či zachytenia o prístroj. Horúci prístroj nenechávajte bez dozoru. Nedovoľte, aby na pracovisko vstupovali deti a neinformované osoby.

## PRÍPRAVA ZVÁRACIEHO MATERIÁLU:

1. K priemeru rúrky/tvarovky zvolte vyhrievací nastavce so zodpovedajúcim priemerom. Priemer a materiál rúrky alebo tvarovky zistíte z údajov, ktoré sú na nej vyrazené, pozri obr. 1

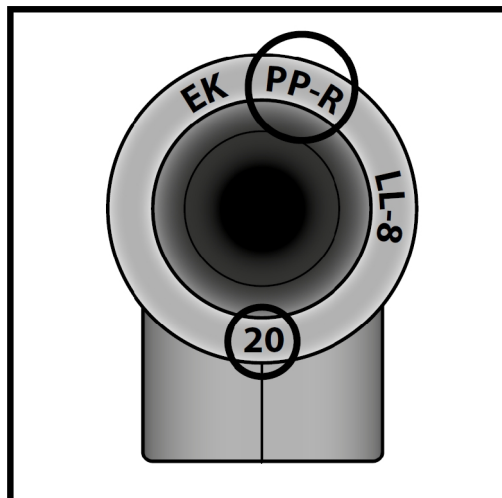

Obr.1

Pre kvalitní spojenie rúrok je nutné, aby bola rúrka/tvarovka vyhrievaná iba zodpovedajúcou veľkosťou nastavca.

Spájajte rúrky/tvarovky, ktoré sú vyrobené z rovnakého materiálu z dôvodu rovnakých fyzikálnych vlastností daného materiálu.

2. Odmerajte požadovanú dĺžku rúrky a rúrku odstrihnite nožnicami na plastové rúrky alebo pilou na železo.



Obr. 2


3. Konce rúrok (tvaroviek), ktoré budete taviť zahľadte brúsnyim papierom a vonkajšie okraje konca rúrky zabrúste napr. pilníkom na uhol 30-45°. Taktiež Vám odporúčame brúsnyim papierom zbrúsiť časť povrchu, ktorý budete taviť, pretože sa tým odstráni zoxidovaná vrstva, ktorá má nepriaznivý vplyv na kvalitu zvarania.
4. Odporúčame Vám označiť na rúrke dĺžku zastrčenia konca rúrky do tvarovky podľa hĺbky zvaracej objímky tvarovky. Zároveň je potrebné, aby ste mysleli na to, že koniec rúrky nesmie byť dotlačený až k dorazu v objímke tvarovky, pretože by tu mala zostať medzera min. 1 mm na zhrnutý materiál.
5. Konce rúrok zbavte mechanických nečistôt a bude potrebné ich odmastiť napr. acetónom.

## PRÍPRAVA POLYFÚZNEJ ZVÁRAČKY NA POUŽITIE:



Pred každou prácou prevádzanou na zväračke odpojte zväračku od zdroja el. prúdu.

1. Zväračku umiestnite na stojan a na vyhrievacie teleso zväračky nasadíte vyhrievací nadstavec s požadovaným priemerom. Nadstavec na oboch stranách pripevníte pomocou priložených skrutiek (pozri obr.3).

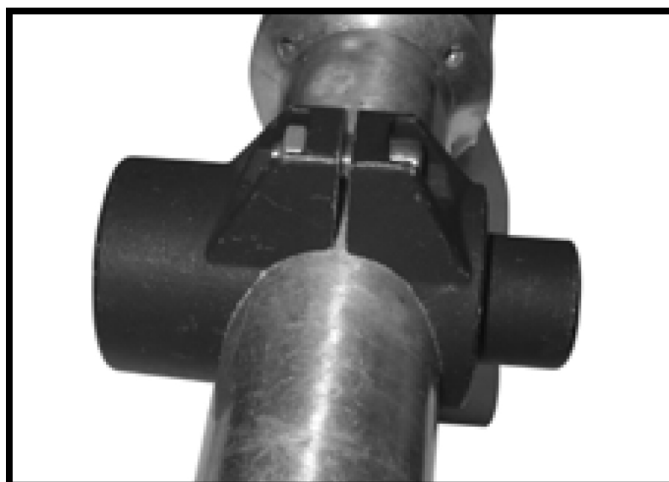

Obr. 3

2. Zväračku umiestnite na bezpečné miesto mimo dosahu detí, neinformovaných osôb, zvierat, horľavých a výbušných materiálov.
3. Skontrolujte, či hodnota napätia uvedená na štítku s technickými údajmi zodpovedá hodnote napätia v zásuvke.
4. Zástrčku prívodného kábla zastrčte do zásuvky s el. napätím, ktorá je vybavená ochranným kolíkom a istená ističom, pretože spotrebič má triedu izolácie I.
5. Regulátorom teploty nastavte teplotný stupeň 1-3.

Teplota jednotlivých teplotných stupňov regulátora je uvedená v nasledujúcej tabuľke. Teplotu môžete skontrolovať napr. teplomerom bez dotyku. Výsledná teplota závisí od teploty okolia. V chladnom prostredí môže byť teplota vyhrievacieho telesa/vyhrievacieho nadstavca nižšia ako je uvedená v tabuľke.


TEPLTNÝ STUPEŇ	TEPLOTA
1	260 °C
2	280 °C
3	300 °C

6. Po pripojení polyfúznej zväračky k napätiu dôjde k vyhrievaniu vykurovacieho telesa. Hneď ako bude vykurovacie teleso zahriate na nastavenú teplotu, rozsvieti sa červená kontrolka.

## ZVÁRANIE POLYFÚZNOU ZVÁRAČKOU:

### PRINCÍP:

Polyfúzne zváranie spočíva v nahriatí vonkajšieho povrchu konca termoplastovej rúrky a vnútorného povrchu druhého konca rúrky alebo tvarovky trňom vyhrievacieho nastavca. Po nastavení sa obe časti zasunú do seba tak, že po vychladnutí dôjde k ich vzájomnému pevnému spojeniu, pozri obr. 4.

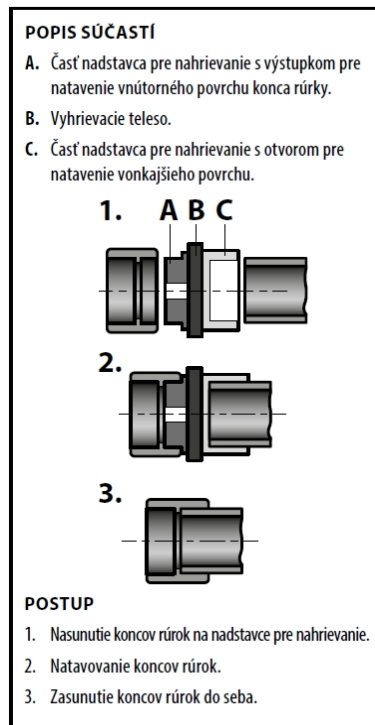


Obr. 4

### POSTUP PRI ZVÁRANÍ:

1. Po nahriatí nastavec očistite textíliou bez obsahu syntetických vlákien.
2. Najskôr nastrčte v ose na nahriaty trň nastavca tvarovku, ktorá má hrubšiu stenu a prehrieva sa dlhšie než rúrka.

Skontrolujte, či tvarovka dosadne po celom svojom obvode na trň a nehýbe sa. Ak neprilieha alebo sa hýbe, tvarovku nahradte za inú, pretože inak sa nebude prehrievať rovnomerne a povedie to k nesprávnemu zváraníu.

Potom zastrčte do otvoru vyhrievacieho nastavca rúrku. Je tiež dôležité, aby k nastavcu priliehala celým svojím obvodom z vyššie popísaných dôvodov.

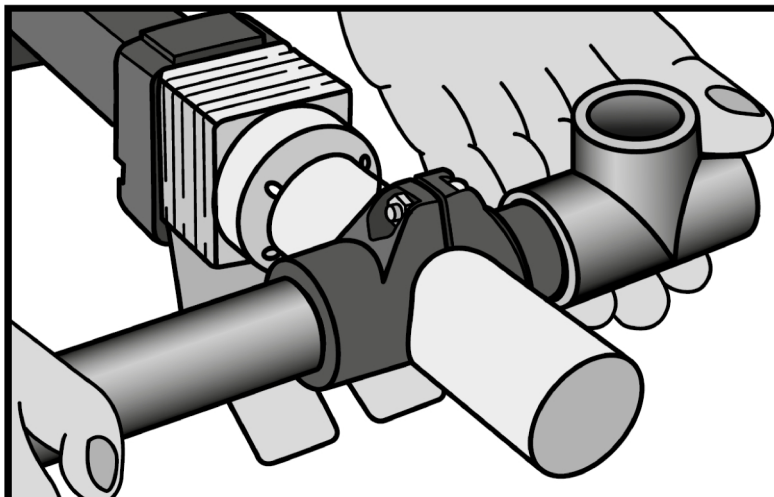

Obr. 5



## ZVÁRANIE POLYFÚZNOU ZVÁRAČKOU:

### 3. Obe časti zahrievajte na dobu uvedenú v tabuľke.

Doba prehriatia sa meria od doby, keď sú tvarovka a rúrka nastrčené v celej označenej dĺžke na vyhrievacom nastavci.

Ak sa nedá tvarovka a rúrka nastavce dobre zasunúť, mierne nimi otáčajte, kým sa zasunú do požadovanej dĺžky.

V priebehu zahrievania nesmie dôjsť k ich otáčaniu, inak by došlo ku zhrnutiu materiálu.

PRIEMER RÚRKY / TVAROVKY (mm)	HĺBKA TAVENIA (mm)	DOBA NAHRIEVANIA (s)	ČAS SPRACOVANIA (s)	ČAS CHLADENIA (min)
16	13	5	4	3
20	14	5	4	3
25	16	7	4	3
32	17	8	6	5
40	18	12	6	5
50	20	18	6	5
63	26	24	8	8

### 4. Po uplynutí doby nahrievania vyťahnite rúrky a tvarovku z vyhrievacích nastavcov a ihneď ich spojte tak, že rúrku pomaly miernym rovnomerným tlakom v ose zastrčíte bez otočenia do objímky tvarovky až po vyznačenú hĺbku zastrčenia.



Obr. 6

Skontrolujte, či sú rúrka a tvarovka vzájomne spojené v priamke.

**V stĺpci „Čas chladenia“ v tabuľke je uvedený čas od snímania rúrky a tvarovky z nastavcov po ich vzájomnom zastrčení. Po prekročení uvedenej doby hrozí nebezpečenstvo ochladnutia tavenej vrstvy a vytvorenie nekvalitného spojenia.**

Zaistite, aby čerstvý spoj bol na dobu 20-30 sekúnd fixovaný, alebo bez postranného pohybu vyvíjajte na obe zastrčené časti mierny protitlak v ose (pozri obr. 7), kým nedôjde k čiastočnému ochladeniu spoja, tým bude znemožnené vystrčenie rúrky z tvarovky, prípadne zmena polohy voči sebe.



Obr. 7

**Spojené rúrky môžete použiť (napustiť vodou) až po dvoch hodinách od ich zastrčenia!**

# ES VYHLÁSENIE O ZHODE EC DECLARATION OF CONFORMITY

vydané/issued by

Firma/Company: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.  
Sídlo/Seated: Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko  
IČO/ID Nr: 46512250

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov/ hereby declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

**Zváračka PPR rúr / PPR Welding machine, AC 230V, 50Hz, 900W, Class I**  
Type: PPR32A

bola navrhnutá a vyrobená v zhode s nasledujúcimi normami/was constructed and produced in compliance with following standards:

EN 61000-6-1:2007  
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012  
EN60335-1:2012/A11:2014  
EN62233:2008/AC:2008

a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení) / and all relevant directives (all in compliance):

LVD 2014/35/EU  
EMC 2014/30/EU  
RoHS 2011/65/EU

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu /EC declaration of conformity issued on the basis of certificate:  
EMC č. VTUEMC161209K,  
LVD No. VTULVD161211H,

Všetky súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú k nahliadnutiu na adrese: /All related technical documentation and test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export – Import s.r.o, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská Republika

Last two digits when product has been introduced on market  
/ Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou

CE: 17

SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.  
Michalovská 87/1414  
073 01 SOB R A N C E  
IČO: 46512250  
DIČ: 2023403371



Sobrance 9.1.2017

Dátum a miesto vydania vyhlásenia

.....  
meno, priezvisko a podpis, pečiatka výrobcu /dovozcu  
Ing. Slavomír Čižmár, obchodný riaditeľ



## Záručný list/Warranty

<b>Poskytnutá záručná doba</b>  (v rokoch):	
---	--

Výrobok:	Výrobca:
Typ:	Podpis a pečiatka predajcu:
Výrobné číslo:	
Modelové číslo:	
Dátum predaja:	

Meno zákazníka (názov firmy):	Adresa zákazníka (sídlo firmy):

<b>Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bolo zariadenie predvedené a vysvetlené, že bol oboznámený s návodom na obsluhu, nasadením a užívaním stroja a že mu zariadenie bolo vydané kompletne.</b>	Podpis zákazníka:



## Podmienky záruky

1. Dodávateľ poskytuje na tento výrobok záručnú dobu uvedenú v tomto záručnom liste za podmienok dodržania spôsobu používania a skladovania výrobku v súlade s platnými podmienkami a normami, ako i návodom na obsluhu. Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja.
2. Predĺžená záručná doba 5 rokov sa poskytuje na výrobok za podmienok, že tento výrobok je dodávateľom označený v zozname výrobkov s predĺženou zárukou, konečným zákazníkom je spotrebiteľ a výrobok nebude používaný na komerčné nasadenie. Predĺžená záruka je podmienená pravidelnými servisnými prehliadkami v autorizovaných servisných strediskách dodávateľa.
3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej opravu a je o tom uvedený záznam v zozname o záručných opravách tohto záručného listu. Právo na záručnú opravu si spotrebiteľ môže uplatniť v niektorom autorizovanom servisnom stredisku, podľa priloženého zoznamu „A“ servisných stredísk. Servisné strediská „B“ prevádzkajú záručné opravy len na výrobky, ktoré boli predané v ich prevádzkach. Zoznam servisných stredísk je pravidelne aktualizovaný u predajcov a na stránke dovozu: [www.strendpro.sk](http://www.strendpro.sk).
4. Servisné stredisko je povinné zabezpečiť záručnú opravu v zákonom stanovenej lehote. Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúcim dňom po dátume prijatia reklamácie v servisnom stredisku.
5. Bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná ak ide o poruchy, ktoré boli spôsobené používaním výrobku v rozpore s ustanoveniami uvedenými v návode na obsluhu, nesprávnou manipuláciou, mechanickým poškodením, bežným mechanickým opotrebením dielov spôsobeným prevádzkou stroja, vinou obsluhy, živelnou pohromou, neoprávneným zásahom do výrobku, poruchy zapríčinené použitím nevhodných náhradných dielov, použitím nevhodného paliva, a zrejme preťaženie stroja v dôsledku trvalého prekračovania hornej hranice výkonu. Práce spojené s čistením, základnou údržbou, ošetrovaním alebo nastavením zariadenia, ktoré môže previesť obsluha a sú uvedené v návode na obsluhu, nespádajú do rozsahu záruky.
6. Za bežné opotrebenie dielov sa považuje hlavne opotrebenie: všetkých rotujúcich a pohyblivých častí, rezných častí a ich krytov, strižných skrutiek a klinov, prevodových a klinových remeňov, reťazových prevodov, trecie plochy brzd a spojok, dezény pneumatík a diely bežnej údržby ako sú: vzduchové, hydraulické a olejové filtre, zapaľovacie sviečky, olejové a chladiace náplne.
7. Z predĺženej záruky sú vyňaté časti strojov a zariadení, na ktoré ich konkrétny výrobca poskytuje kratšiu záruku ako dodávateľ na samotný výrobok, v ktorom sú namontované. Do tejto kategórie častí patria: akumulátory, žiarovky a podobne.
8. Právo uplatniť nároky plynúce zo záruky má vlastník výrobku, pokiaľ tak urobí najneskôr v posledný deň záručnej doby.
9. Pri reklamáciách sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
10. Servisné prehliadky, ktoré sú podmienkou predĺženej 5 ročnej záruky, musia byť prevádzkané len v autorizovanom servisnom stredisku dodávateľa, v pravidelných intervaloch a obdobie medzi jednotlivými prehliadkami nesmie prekročiť dobu 12 mesiacov. Prvá servisná prehliadka musí byť vykonaná najneskôr do 12 mesiacov od dátumu predaja výrobku. Servisné prehliadky vykonávajú servisné strediská v období posledných troch a prvých dvoch mesiacoch kalendárneho roku. Každá servisná prehliadka musí byť zaznamenaná v tomto záručnom liste s uvedeným dátumom prehliadky, podpisom a pečiatkou servisného strediska. Servisnou prehliadkou sa rozumie kontrola stroja, výmena náplní a filtrov podľa odporúčenia výrobcu, výmena opotrebených a poškodených dielov, ktoré môžu ovplyvniť poškodenie alebo opotrebenie iných dielov a samotné nastavenie stroja. Úkon servisnej prehliadky a použitý materiál sa účtuje podľa platného cenníka servisného strediska.

Pri uplatňovaní reklamácie je reklamujúci povinný predložiť k reklamácii čistý a kompletný výrobok s výrobným štítkom, doklad o kúpe, vyplnený a potvrdený záručný list. V prípade predĺženej záruky, záznamy o servisných prehliadkach a daňové doklady za jednotlivé prehliadky. Pri nesplnení niektorej z podmienok predĺženej záruky uvedenej v tomto záručnom liste, sa na výrobok poskytuje záručná doba 2 roky.

### Upozornenie!

V prípade, že reklamácia výrobku bude zo strany autorizovaného strediska posúdená ako neoprávnená, reklamujúci bude znášať všetky náklady spojené s diagnostikou výrobku, manipuláciou a dopravou, vynaložené na vybavenie takejto reklamácie.

Dodávateľ: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01, SR. Telefón: (056) 652-3195 (6) (7)

Fax: (056) 652-2329, [www.strendpro.sk](http://www.strendpro.sk).